



ОКП 42 1000



**Контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК
Модуль ТА 716**

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2	ОПИСАНИЕ И РАБОТА МОДУЛЯ	5
2.1	НАЗНАЧЕНИЕ	5
2.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
2.3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	7
2.4	УСТРОЙСТВО И РАБОТА	8
2.4.1	Устройство	8
2.4.2	Работа	9
2.5	КОНСТРУКЦИЯ.....	10
3	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	12
3.1	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	12
3.2	Подготовка к использованию	12
3.2.1	Распаковывание	12
3.2.2	Порядок установки.....	12
3.2.3	Подготовка к работе.....	13
3.3	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	17
3.3.1	Меры безопасности при работе	17
3.3.2	Подготовка к проведению измерений	17
3.3.3	Порядок проведения измерений	17
4	ПОВЕРКА (КАЛИБРОВКА)	18
5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	18
6	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....	18
7	МАРКИРОВКА	18
8	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ИСПОЛНЕНИЙ МОДУЛЯ ТА 716.21		
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ) СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МОДУЛЯ ТА 716		23
ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ		24
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ МОДУЛЯ ТА 716		26

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на модуль ТА 716 (далее – модуль) и его исполнения, и содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия, и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации модуля в составе контроллера программируемого ЭЛСИ-ТМК.

К работе с модулем допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и руководство по эксплуатации на контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК.

Габаритный чертеж модуля приведен в приложении А.

Структурная схема модуля приведена в приложении Б.

Схема размещения элементов на печатной плате модуля приведена в приложении В.

Схема подключения измерительных цепей модуля приведена в приложении Г.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Сохранность технических характеристик при эксплуатации и хранении, постоянная готовность изделия к работе обеспечиваются при строгом соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации и знании принципа работы модуля. Для исключения выхода модуля из строя из-за неправильных действий или нарушения условий безопасной работы, перед началом работы необходимо внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации.

1.2 Модуль соответствует требованиям безопасности ГОСТ IEC 60950-1-2014.

1.3 По способу защиты от поражения электрическим током модуль соответствует классу I по ГОСТ IEC 60950-1-2014.

1.4 Запрещается эксплуатация изделия без подключенного защитного заземления (для оборудования класса I).

1.5 Запрещается эксплуатировать изделие со снятыми или имеющими повреждения корпусными деталями.

1.6 Модуль не предназначен для использования во взрывоопасной зоне.

1.7 Запрещается эксплуатировать изделие в помещениях с химически агрессивной средой.

1.8 Все работы в процессе эксплуатации необходимо проводить с применением мер защиты от статического электричества, не допуская ударов и приложения больших усилий при стыковке разъемов.


2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА МОДУЛЯ

2.1 Назначение

2.1.1 Модуль предназначен для измерения аналоговых сигналов напряжения постоянного тока и/или постоянного тока в составе контроллера программируемого ЭЛСИ-ТМК.

2.1.2 Основная область применения – системы телемеханики технологических объектов транспорта нефти и нефтепродуктов.

2.1.3 Условное наименование модуля формируется следующим образом:

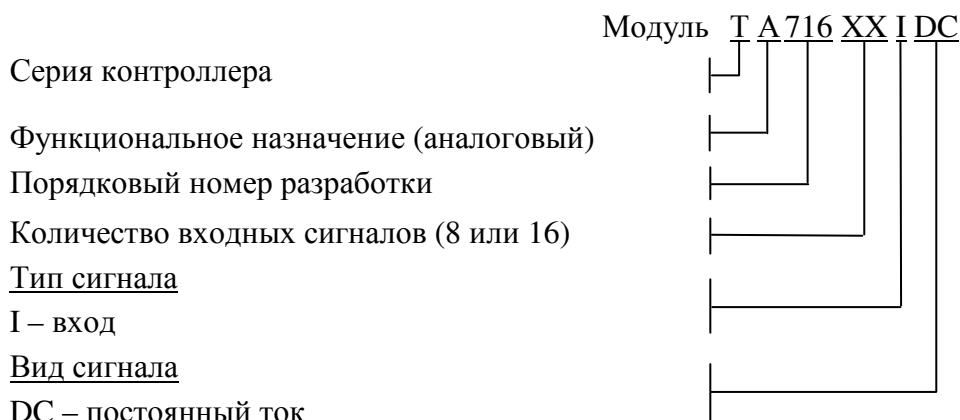

Полное наименование модуля состоит из условного наименования и обозначения технических условий.

Пример полного наименования модуля при заказе:

**Контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК. Модуль ТА 716 8IDC
ТУ 4210-001-79207856-2015**

2.1.4 Сведения о сертификации приводятся на электронном носителе, входящем в комплект поставки изделия.

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Основные технические характеристики модуля приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1 Диапазон измерения напряжения постоянного тока	В	от 0 до 10
2 Входное сопротивление в режиме измерения напряжения постоянного тока, не менее	МОм	1,0
3 Диапазон измерения постоянного тока: – I – II	мА мА	от 0 до 20 от 4 до 20
4 Входное сопротивление в режиме измерения постоянного тока для диапазонов	Ом	120
5 Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерения, не более	%	±0,2
6 Пределы допускаемой приведённой погрешности измерения в рабочих условиях эксплуатации, не более	%	±0,2
7 Напряжение гальванического разделения (эффективное значение) между входными каналами и корпусом	В	500
8 Время измерения, не более	мс	10
9 Потребляемая мощность, не более	Вт	1
10 Пусковой ток при включении модуля, не более	А	1
11 Габаритные размеры, не более	мм	25×193×143
12 Масса, не более	кг	0,8

2.3 Комплектность

2.3.1 Модуль поставляется в следующей комплектности:

- 1) Модуль ТА 716 ТУ 4210-001-79207856-2015 – 1 шт.;
- 2) Модуль ТА 716. Паспорт – 1 экз.;
- 3) Модуль ТА 716. Гарантийный талон – 1 экз.;
- 4) Контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК. Модуль ТА 716. Руководство по эксплуатации – 1 экз.*;
- 5) Контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК. Методика поверки – 1 экз.*;
- 6) Копия сертификата соответствия – 1 экз.*;
- 7) Копия сертификата соответствия добровольной сертификации на уровень полноты безопасности (SIL) 3 – 1 экз.*;
- 8) Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений – 1 экз.*;
- 9) Упаковка – 1 компл.

П р и м е ч а н и я

1 * Поставляется на электронном носителе.

2 По отдельному заказу в комплект поставки могут входить дополнительные принадлежности, необходимые для подключения входных сигналов к модулю (см. раздел 8 настоящего руководства по эксплуатации).

3 По согласованию с заказчиком комплект поставки может изменяться.

2.4 Устройство и работа

2.4.1 Устройство

Структурная схема модуля приведена на рисунке Б.1.

В состав модуля входят:

- один или два аналого-цифровых преобразователя (АЦП) в зависимости от исполнения;
- микроконтроллер (МК);
- узел индикации (ИН).

2.4.1.1 Аналого-цифровой преобразователь

АЦП предназначен для преобразования величины входного непрерывного сигнала постоянного тока и/или напряжения постоянного тока по 8 гальванически связанным входам в последовательный двоичный код. АЦП для исполнения ТА 716 8IDC состоит из одной гальванически развязанной группы, АЦП для исполнения ТА 716 16IDC – из двух гальванически развязанных групп по 8 сигналов. Каждый канал АЦП содержит:

- входной шунт S (для каждого входа по току);
- фильтр входного сигнала (Φ) (для каждого входа);
- интегральный АЦП;
- устройство гальванической развязки (УГР);
- источник питания (ИП).

При измерении тока измеряемый сигнал, подаваемый на вход по току входного разъема модуля, поступает на шунт S, обеспечивающий преобразование входного тока в напряжение.

При измерении напряжения шунт отключен и входное напряжение в диапазоне от 0 до плюс 10 В подается непосредственно на вход канала.

АЦП реализован на основе интегрального аналого-цифрового преобразователя последовательного приближения со временем выборки менее 10 мкс. Разрядность АЦП – 14 бит.

Результат преобразования в виде последовательного двоичного кода через УГР подается на МК.

Питание элементов каналов модуля осуществляется однополярным напряжением 5 В постоянного тока. ИП канала АЦП выполнен на интегральном DC/DC преобразователе с гальваническим разделением входа и выхода.

2.4.1.2 Микроконтроллер

Микроконтроллер выполняет следующие функции:

- формирование сигналов управления АЦП, считывание результата преобразования и интегрирование, усреднение и расчет значения измеряемого сигнала по каналам измерения;
- управление входными каналами АЦП;
- обмен информацией с центральным процессором по магистрали (шине) контроллера;
- диагностику работоспособности и формирование сигналов индикации.

Микроконтроллер выполнен на основе микропроцессора. Программное обеспечение модуля размещается во Flash-памяти.

Измеренное значение входного сигнала в формате чисел с плавающей запятой по магистрали контроллера передаётся в модуль центрального процессора.

2.4.1.3 Узел индикации

ИН модуля выполнен на двух светодиодных индикаторах: "C" (состояние) желтого цвета свечения и "P" (работа) красного и зеленого цвета свечения.

Соответствие состояния индикации и режимов работы модуля приведено в таблице 2.

Таблица 2

Индикатор	Состояние индикации	Режим работы модуля
"P" и "C"	Одновременное свечение индикаторов красным и желтым цветом	Сброс модуля при инициализации
"P"	Зеленый цвет свечения (непрерывно)	Рабочий режим (измерение)
"P"	Красный цвет свечения (непрерывно)	Авария модуля

2.4.2 Работа

Модуль функционирует в двух режимах:

- "Инициализация";
- "Работа".

2.4.2.1 Режим "Инициализация"

Инициализация модуля происходит при подаче питания на модуль либо принудительно по сигналу с центрального процессора в случае, если центральный процессор определил нарушения в функционировании модуля.

В процессе инициализации происходит тестирование основных узлов микроконтроллера и каналов АЦП, и запись в модуль параметров режима работы.

При установке перемычки на штыревой соединитель XK101, расположенный под лицевой панелью модуля (см. приложение В), модуль при подаче питания переходит в режим "Загрузка", в котором производится загрузка программного обеспечения при настройке и испытаниях модуля.

ВНИМАНИЕ! При работе модуля в составе контроллера на месте эксплуатации перемычка с соединителя XK101, расположенного под лицевой панелью модуля, должна быть снята!

2.4.2.2 Режим "Работа"

Режим "Работа" является основным режимом работы модуля.

В данном режиме микроконтроллер производит преобразование измеряемых сигналов по измерительным каналам U1_1–U1_8 (U2_1–U2_8) или I1_1–I1_8 (I2_1–I2_8) в двоичный код и интегрирование результатов измерений. Время измерения (интервал интегрирования) задаётся в параметрах режима работы модуля при инициализации.

Режим измерений каждой гальванически развязанной группы (напряжение/ток) задается при конфигурировании модуля. Существует возможность задавать тип аналогового входа (ток или напряжение). Конфигурирование модулей выполняется в системе CoDeSys.


Подробное описание настройки параметров модуля для каждого исполнения приведено в документе "Контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК. Руководство по применению".

2.5 Конструкция


Модуль имеет конструкцию, аналогичную конструкции функциональных модулей контроллера программируемого ЭЛСИ-ТМК, и состоит из печатной платы и металлического корпуса (см. руководство по эксплуатации на контроллер).

На лицевой панели модуля располагаются элементы коммутации и индикации:

- входные разъемы:

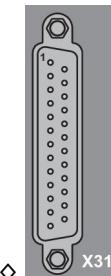

◊ для исполнения TA 716 8IDC;

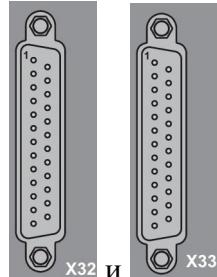

◊ X32 и X33 для исполнения TA 716 16IDC;

- светодиодные индикаторы "С" и "Р".


Штыревые соединители XK101 и XK102 доступны при снятии лицевой панели модуля.

ВНИМАНИЕ! При работе модуля в составе контроллера на месте эксплуатации перемычки с соединителями XK101, XK102 должны быть сняты!

На задней стенке модуля находится разъем для установки модуля на коммутационную панель ТК 711 и подключения к магистрали (шине) контроллера.

Защитное заземление модуля образуется путем электрического контакта нижней задней планки модуля с заземляющей планкой коммутационной панели ТК 711 при закручивании винта крепления модуля к панели.


Для подключения входных сигналов к модулю предназначен универсальный кабель KA716 с переключателем **SA1** "ток/напряжение". Внешний вид кабеля на примере KA716-X31 (свободные концы с одной стороны, вилка – с другой стороны) приведен на рисунке 1 (конструкция кабелей KA716-X32 и KA716-X33 аналогична).

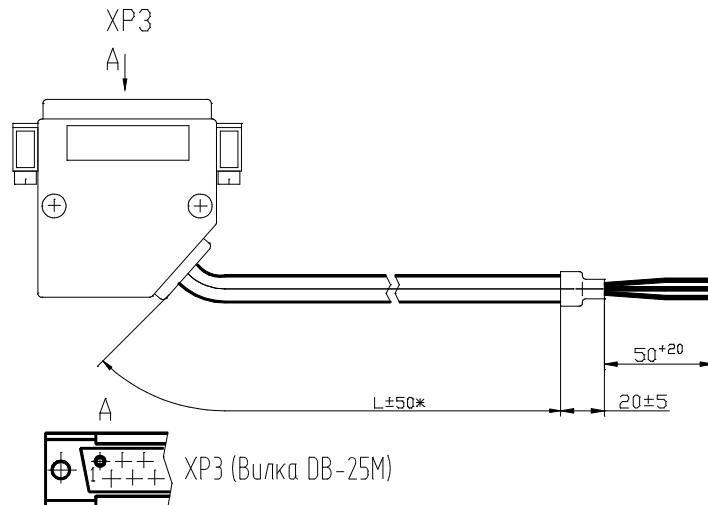

* Длина кабеля устанавливается при заказе в соответствии с таблицей заказа (см. раздел 8 настоящего руководства)

Рисунок 1 – Внешний вид кабеля KA716-X31

Расположение переключателя SA1 в кабеле показано на рисунке 2.

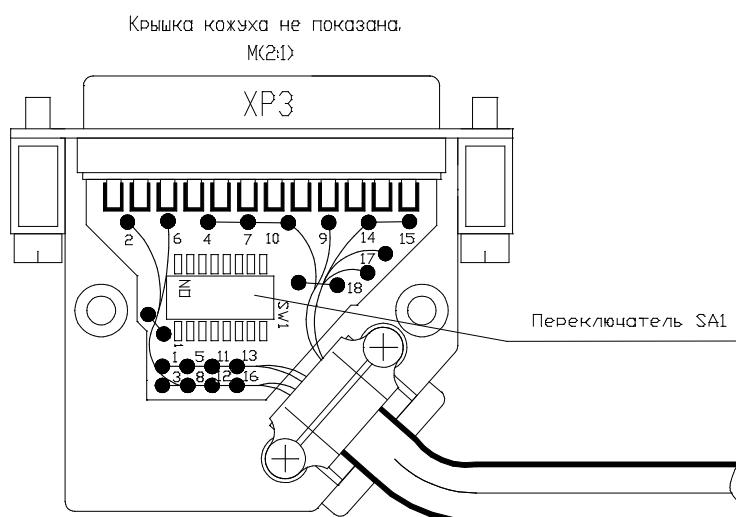

"1"	цвет белый	"Вход U1_1"
"2"	цвет коричневый	"Вход I1_1"
"3"	цвет зеленый	"Вход U1_2"
"4"	цвет желтый	"Вход I1_3"
"5"	цвет серый	"Вход U1_3"
"6"	цвет розовый	"Вход I1_2"
"7"	цвет синий	"Вход I1_4"
"8"	цвет красный	"Вход U1_4"
"9"	цвет черный	"Вход I1_6"
"10"	цвет фиолетовый	"Вход I1_5"
"11"	цвет серый/розовый	"Вход U1_5"
"12"	цвет красный/синий	"Вход U1_6"
"13"	цвет белый/зеленый	"Вход U1_7"
"14"	цвет коричневый/зеленый	"Вход I1_7"
"15"	цвет белый/желтый	"Вход I1_8"
"16"	цвет желтый/коричневый	"Вход U1_8"
"17"	цвет белый/серый	"Общий"
"18"	цвет серый/коричневый	"Общий"

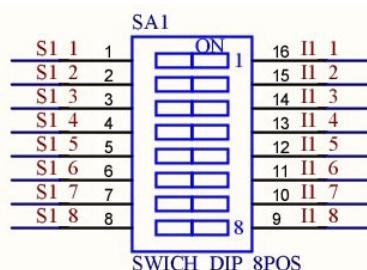


Рисунок 2 – Расположение переключателя SA1 (ток/напряжение) в кабеле KA716-X31

С помощью переключателя **SA1** пользователь может настраивать измерительный канал по току или по напряжению. По умолчанию измерительные каналы работают по току (положение "ON" переключателя **SA1**).

Подключение входных сигналов к модулю можно также реализовать через выносные клеммные блоки и кабели, предназначенные для подключения модуля к выносным клеммным блокам. Информация для заказа приведена в разделе 8 настоящего руководства по эксплуатации.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения

ВНИМАНИЕ! Перед любым подключением к модулю зажим защитного заземления коммутационной панели должен быть подсоединен к защитному проводнику, винт крепления модуля на панель и винты крепления лицевой панели модуля должны быть затянуты.

Все подключения и отключения цепей к модулю допускается производить только после снятия питающих напряжений.

3.1.1 Надежная и безопасная работа модуля гарантируется только при эксплуатации его в составе контроллера программируемого ЭЛСИ-ТМК при соблюдении условий, указанных в руководстве по эксплуатации на контроллер.

3.1.2 Не разрешается при установке модуля на коммутационную панель ТК 711 прилагать значительные усилия и допускать удары во избежание повреждения разъемов модуля и панели.

3.2 Подготовка к использованию

3.2.1 Распаковывание

После хранения или транспортирования модуля при отрицательной температуре, следует выдержать модуль в упакованном виде в течение двух часов при комнатной температуре.

Извлечь модуль из транспортной тары, проверить соответствие комплектности и заводского номера записи в паспорте.

3.2.2 Порядок установки


Установить модуль на коммутационную панель ТК 711 в соответствии с маркировкой на панели в следующем порядке:

- 1) зацепить модуль за фиксаторы с верхней стороны панели;
- 2) нажать на модуль с нижней стороны для состыковки разъёмов модуля и панели;
- 3) закрутить винт крепления модуля.



3.2.3 Подготовка к работе

3.2.3.1 Проверить, что все подключаемые к модулю цепи обесточены.

3.2.3.2 Подключить цепи измеряемых сигналов:

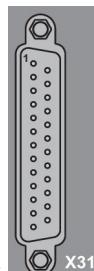

– к разъёму **X31** модуля исполнения ТА 716 8IDC с помощью кабеля KA716-X31;

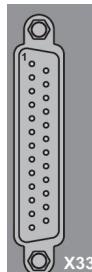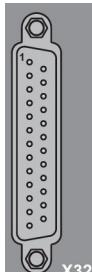

– к разъёмам **X32** и **X33** модуля исполнения ТА 716 16IDC, соответственно, с помощью кабелей KA716-X32 и KA716-X33.

ВНИМАНИЕ! При подключении номера контактов вилки XP3 с розеткой XS200 (XS201) должны совпадать!

3.2.3.3 Назначение контактов разъёма "X31" ("X33") приведено в таблице 3, назначение контактов разъёма "X32" – в таблице 4.


Таблица 3

Соединитель	Контакт	Наименование цепи
Розетка DRB-25F вариант В (на печатной плате XS200)	1	U1_1
	2	S1_1
	3	I1_2
	4	U1_3
	5	S1_3
	6	I1_4
	7	U1_5
	8	S1_5
	9	I1_6
	10	U1_7
	11	S1_7
	12	I1_8
	13	GND_CH1
	14	I1_1
	15	U1_2
	16	S1_2
	17	I1_3
	18	U1_4
	19	S1_4
	20	I1_5
	21	U1_6
	22	S1_6
	23	I1_7
	24	U1_8
	25	S1_8

Таблица 4

Соединитель	Контакт	Наименование цепи
Розетка DRB-25F вариант В (на печатной плате XS201)	1	U2_1
	2	S2_1
	3	I2_2
	4	U2_3
	5	S2_3
	6	I2_4
	7	U2_5
	8	S2_5
	9	I2_6
	10	U2_7
	11	S2_7
	12	I2_8
	13	GND_CH2
	14	I2_1
	15	U2_2
	16	S2_2
	17	I2_3
	18	U2_4
	19	S2_4
	20	I2_5
	21	U2_6
	22	S2_6
	23	I2_7
	24	U2_8
	25	S2_8


3.2.3.4 Назначение контактов разъёмов кабелей KA716-X31, KA716-X32 и KA716-X33 показано, соответственно, на рисунках 3 и 4.

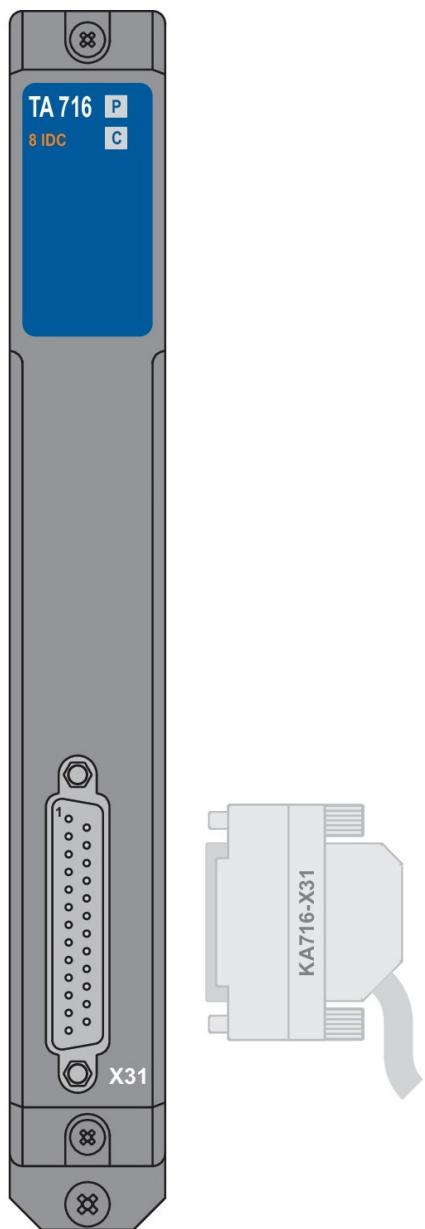

Цвет провода	№ входа	Датчики напряжения
белый	Вход U1.1	+ ДИ1 -
зеленый	Вход U1.2	+ ДИ2 -
серый	Вход U1.3	+ ДИ3 -
красный	Вход U1.4	+ ДИ4 -
серый/розовый	Вход U1.5	+ ДИ5 -
красный/синий	Вход U1.6	+ ДИ6 -
белый/зеленый	Вход U1.7	+ ДИ7 -
желтый/коричневый	Вход U1.8	+ ДИ8 -
белый/серый	Общ. вх.1	
серый/коричневый	Общ. вх.1	

Цвет провода	№ входа	Датчики тока
коричневый	Вход I1.1	+ ДИ1 -
розовый	Вход I1.2	+ ДИ2 -
желтый	Вход I1.3	+ ДИ3 -
синий	Вход I1.4	+ ДИ4 -
фиолетовый	Вход I1.5	+ ДИ5 -
черный	Вход I1.6	+ ДИ6 -
коричневый/зеленый	Вход I1.7	+ ДИ7 -
белый/желтый	Вход I1.8	+ ДИ8 -
белый/серый	Общ. вх.1	
серый/коричневый	Общ. вх.1	

Рисунок 3 – Назначение контактов разъёма кабеля KA716-X31

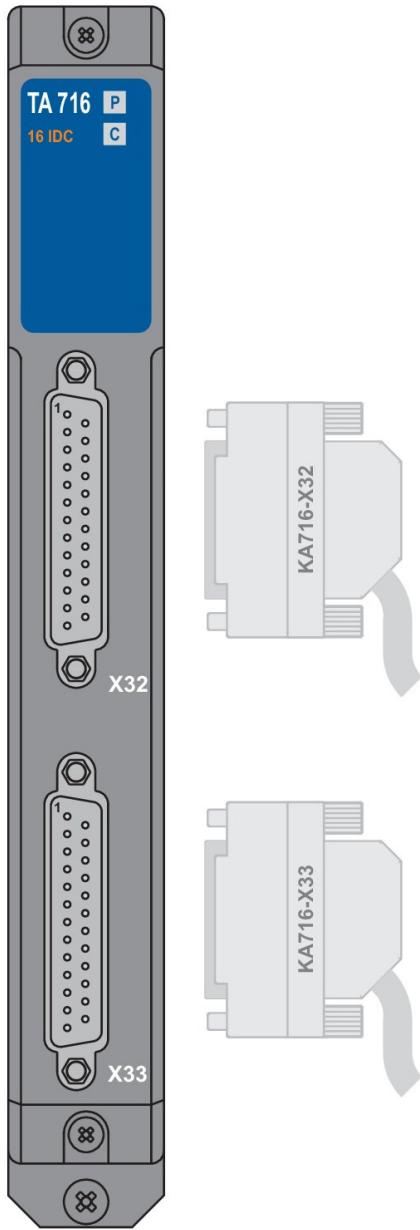

Цвет провода	№ входа	Датчики напряжения
белый	Вход U2.1	+ ДИ1 -
зеленый	Вход U2.2	+ ДИ2 -
серый	Вход U2.3	+ ДИ3 -
красный	Вход U2.4	+ ДИ4 -
серый/розовый	Вход U2.5	+ ДИ5 -
красный/синий	Вход U2.6	+ ДИ6 -
белый/зеленый	Вход U2.7	+ ДИ7 -
желтый/коричневый	Вход U2.8	+ ДИ8 -
белый/серый	Общ. вх.2	
серый/коричневый	Общ. вх.2	

Цвет провода	№ входа	Датчики тока
коричневый	Вход I2.1	+ ДИ1 -
розовый	Вход I2.2	+ ДИ2 -
желтый	Вход I2.3	+ ДИ3 -
синий	Вход I2.4	+ ДИ4 -
фиолетовый	Вход I2.5	+ ДИ5 -
черный	Вход I2.6	+ ДИ6 -
коричневый/зеленый	Вход I2.7	+ ДИ7 -
белый/желтый	Вход I2.8	+ ДИ8 -
белый/серый	Общ. вх.2	
серый/коричневый	Общ. вх.2	

Цвет провода	№ входа	Датчики напряжения
белый	Вход U1.1	+ ДИ1 -
зеленый	Вход U1.2	+ ДИ2 -
серый	Вход U1.3	+ ДИ3 -
красный	Вход U1.4	+ ДИ4 -
серый/розовый	Вход U1.5	+ ДИ5 -
красный/синий	Вход U1.6	+ ДИ6 -
белый/зеленый	Вход U1.7	+ ДИ7 -
желтый/коричневый	Вход U1.8	+ ДИ8 -
белый/серый	Общ. вх.1	
серый/коричневый	Общ. вх.1	

Цвет провода	№ входа	Датчики тока
коричневый	Вход I1.1	+ ДИ1 -
розовый	Вход I1.2	+ ДИ2 -
желтый	Вход I1.3	+ ДИ3 -
синий	Вход I1.4	+ ДИ4 -
фиолетовый	Вход I1.5	+ ДИ5 -
черный	Вход I1.6	+ ДИ6 -
коричневый/зеленый	Вход I1.7	+ ДИ7 -
белый/желтый	Вход I1.8	+ ДИ8 -
белый/серый	Общ. вх.1	
серый/коричневый	Общ. вх.1	

Рисунок 4 – Назначение контактов разъёмов кабелей KA716-X32 и KA716-X33

3.3 Использование

3.3.1 Меры безопасности при работе

В ходе эксплуатации необходимо контролировать и поддерживать в норме условия работы модуля в соответствии с указанными в 3.1 настоящего руководства эксплуатационными ограничениями, а также проводить техническое обслуживание в соответствии с указаниями раздела 5 настоящего руководства.

3.3.2 Подготовка к проведению измерений



3.3.2.1 Включить сетевой выключатель на лицевой панели источника питания контроллера. На лицевой панели источника питания должен включиться индикатор "**+24 V**" и начаться инициализация центрального процессора и модулей контроллера.

3.3.2.2 По завершению инициализации контроллера индикация на модуле должна соответствовать рабочему режиму (см. таблицу 2).

3.3.2.3 При первичном использовании модуля сделать отметку о начале его эксплуатации в формуляре контроллера.

3.3.3 Порядок проведения измерений

Измерение значения входного сигнала постоянного тока и напряжения постоянного тока, его интегрирование и преобразование в цифровой код производится автоматически по заложенной в модуле программе. Параметры работы модуля задаются центральным процессором при инициализации модуля.

Выходные данные модуля передаются в центральный процессор по интерфейсу (магистрали) контроллера.

Значение входного напряжения выдается непосредственно в вольтах в формате с плавающей запятой.

Значение входного тока выдается величиной напряжения на входном сопротивлении R_{VX} измерительного канала модуля. Определить значение входного тока по выходным данным модуля можно по формуле (1):

$$I_x = U / R_{VX}, \quad (1)$$

где I_x – значение входного тока по каналу, мА;

U – значение выходных данных модуля, В;

R_{VX} – значение входного сопротивления канала для выбранного диапазона измерения тока согласно таблице 1, кОм.

4 ПОВЕРКА (КАЛИБРОВКА)

В случае использования модуля в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений, при выпуске из производства проводится его поверка. В остальных случаях, по согласованию с потребителем модуля, при выпуске из производства может проводиться калибровка. Результаты поверки (калибровки) заносятся в соответствующий раздел паспорта.

Поверка (калибровка) выполняется в соответствии с документом "Контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК. Методика поверки".

Межповерочный интервал (периодичность калибровки) – 2 года.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание модуля проводится в составе контроллера программируемого ЭЛСИ-ТМК согласно руководству по эксплуатации на контроллер.

6 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

6.1 Ремонт модуля должен осуществляться предприятием-изготовителем или специализированными предприятиями, имеющими необходимое оборудование и подготовленный персонал. Порядок передачи отказавшего модуля в ремонт указан в руководстве по эксплуатации на контроллер.

6.2 В процессе поиска неисправности и ремонта допускается отстыковка и подстыковка отказавшего модуля для ремонта и замены без отключения питания от остальных модулей контроллера в следующей последовательности:

- 1) отключить все разъемы на лицевой панели модуля;
- 2) отвинтить крепежный винт;
- 3) отстыковать модуль от панели.

Подключение исправного модуля производить в обратной последовательности.

7 МАРКИРОВКА

Описание маркировки модуля приведено в руководстве по эксплуатации на контроллер.


8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Подключение входных сигналов к модулю может осуществляться с помощью клеммных блоков и/или кабелей, поставляемых по отдельному заказу:

Номер для заказа	Внешний вид	Наименование
LC-A716C01		Кабель KA716-X31-1,5 для подключения модуля исполнения ТА 716 8IDC (1,5 м)*
LC-A716C02		Кабель KA716-X31-3 для подключения модуля исполнения ТА 716 8IDC (3,0 м)*
LC-A716C03		Кабель KA716-X31-5 для подключения модуля исполнения ТА 716 8IDC (5,0 м)*
LC-A716C04		Кабель KA716-X32-1,5 для подключения модуля исполнения ТА 716 16IDC (1,5 м)*
LC-A716C05		Кабель KA716-X33-1,5 для подключения модуля исполнения ТА 716 16IDC (1,5 м)*
LC-A716C06		Кабель KA716-X32-3 для подключения модуля исполнения ТА 716 16IDC (3,0 м)*
LC-A716C07		Кабель KA716-X33-3 для подключения модуля исполнения ТА 716 16IDC (3,0 м)*
LC-A716C08		Кабель KA716-X32-5 для подключения модуля исполнения ТА 716 16IDC (5,0 м)*
LC-A716C09		Кабель KA716-X33-5 для подключения модуля исполнения ТА 716 16IDC (5,0 м)*


* Длина и конструкция кабеля могут изменяться по запросу

TB-A716C01

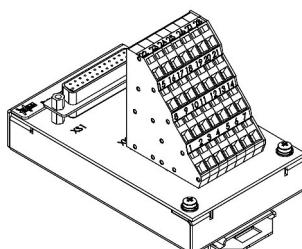

Выносной клеммный блок TB716A

TB-A716C02

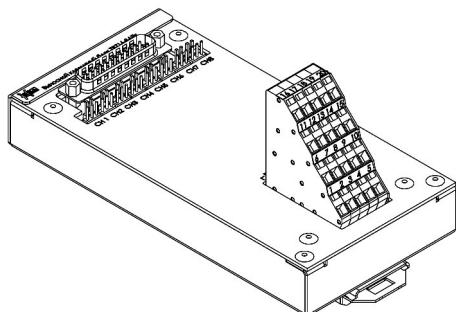

Выносной клеммный блок TB716AS с защитными функциями

Номер для заказа	Внешний вид	Наименование
LC-A716C10		Кабель KA716-X31TB-0,5 для подключения модуля исполнения ТА 716 8IDC к выносному клеммному блоку TB716A и TB716AS (0,5 м)**
LC-A716C11		Кабель KA716-X32TB-0,5 для подключения модуля исполнения ТА 716 16IDC к выносному клеммному блоку TB716A и TB716AS (0,5 м)**
LC-A716C12		Кабель KA716-X33TB-0,5 для подключения модуля исполнения ТА 716 16IDC к выносному клеммному блоку TB716A и TB716AS (0,5 м)**

** Длина и конструкция кабеля могут изменяться по запросу

**Приложение А
(справочное)**

Габаритные чертежи исполнений модуля ТА 716

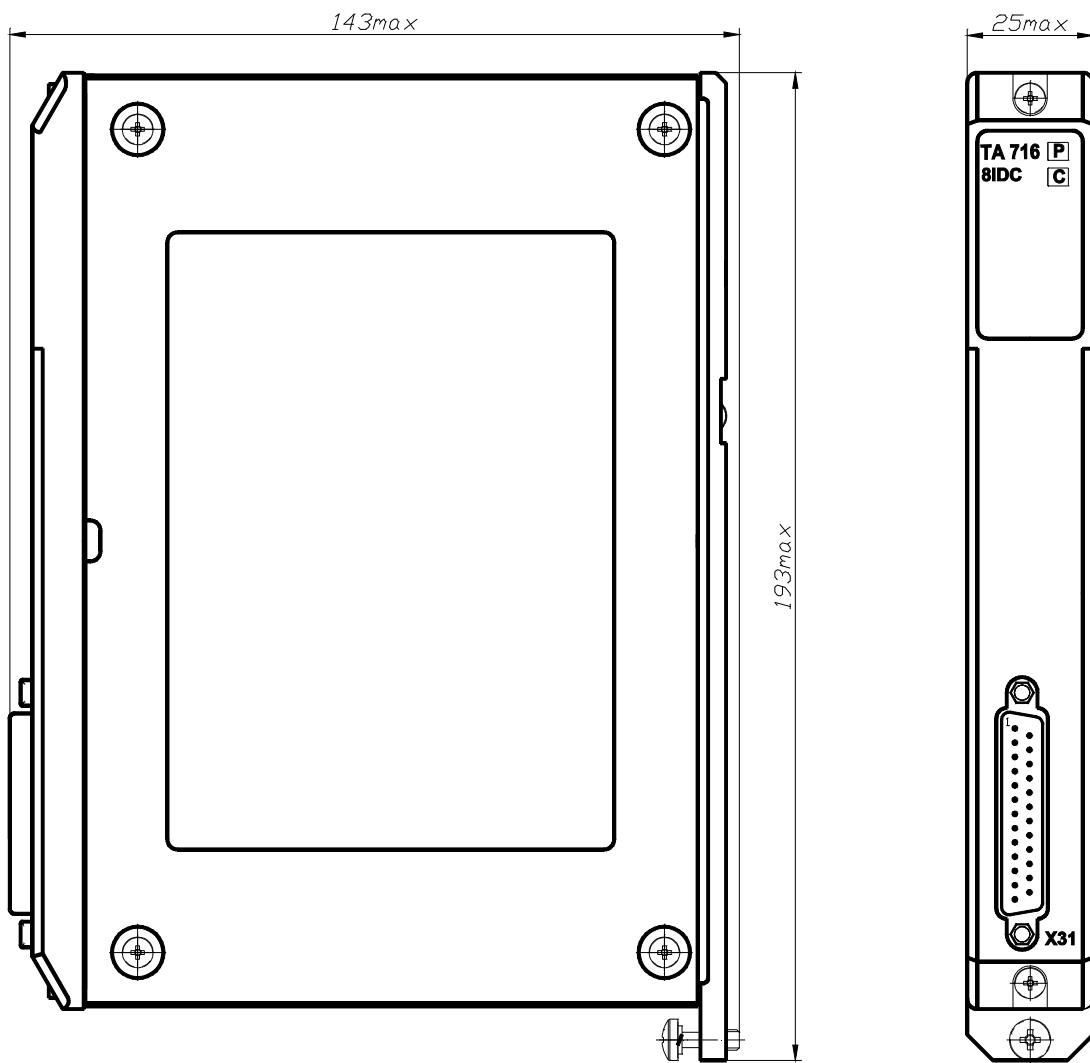


Рисунок А.1 – Габаритный чертеж модуля исполнения ТА 716 8IDC

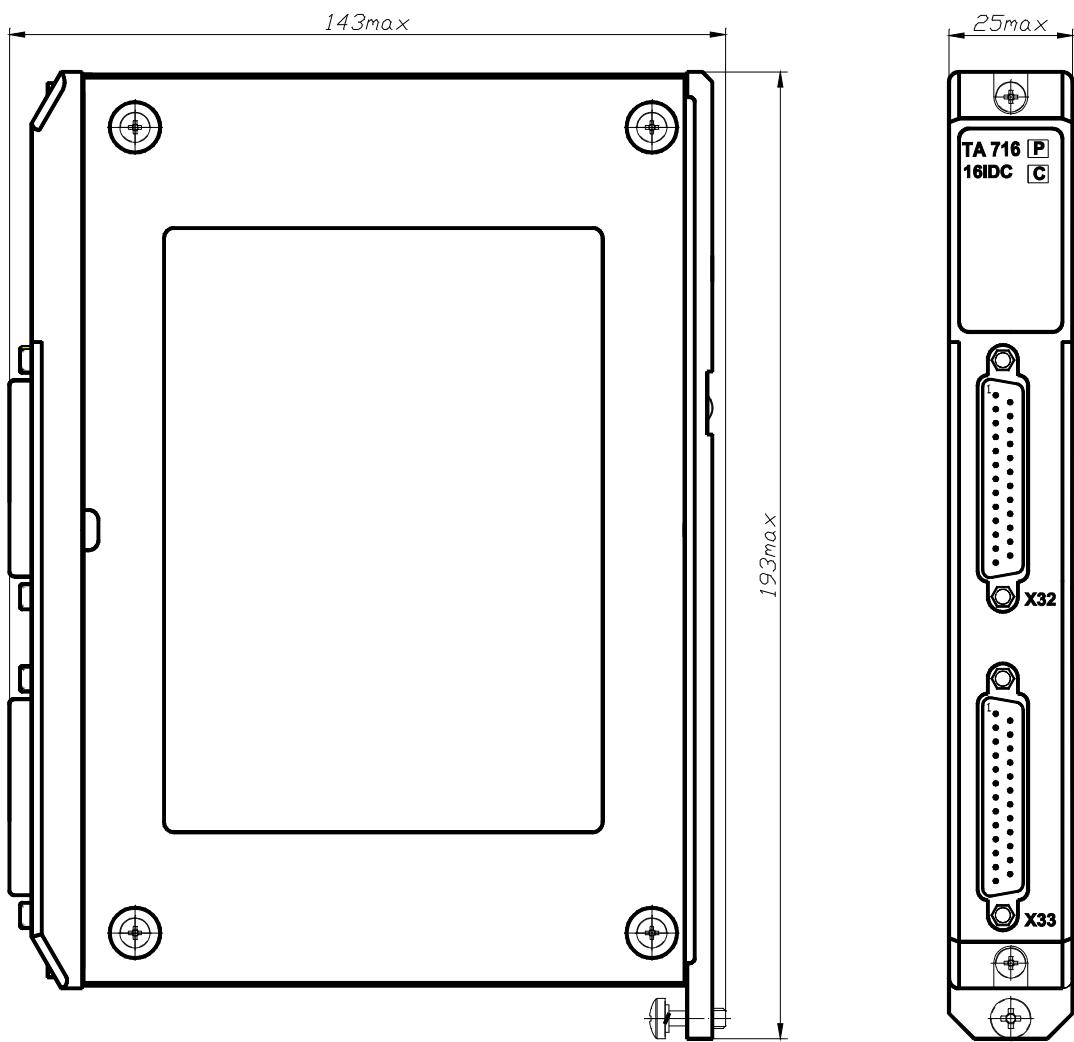


Рисунок А.2 – Габаритный чертеж модуля исполнения ТА 716 16IDC

Приложение Б (справочное)

Структурная схема модуля ТА 716

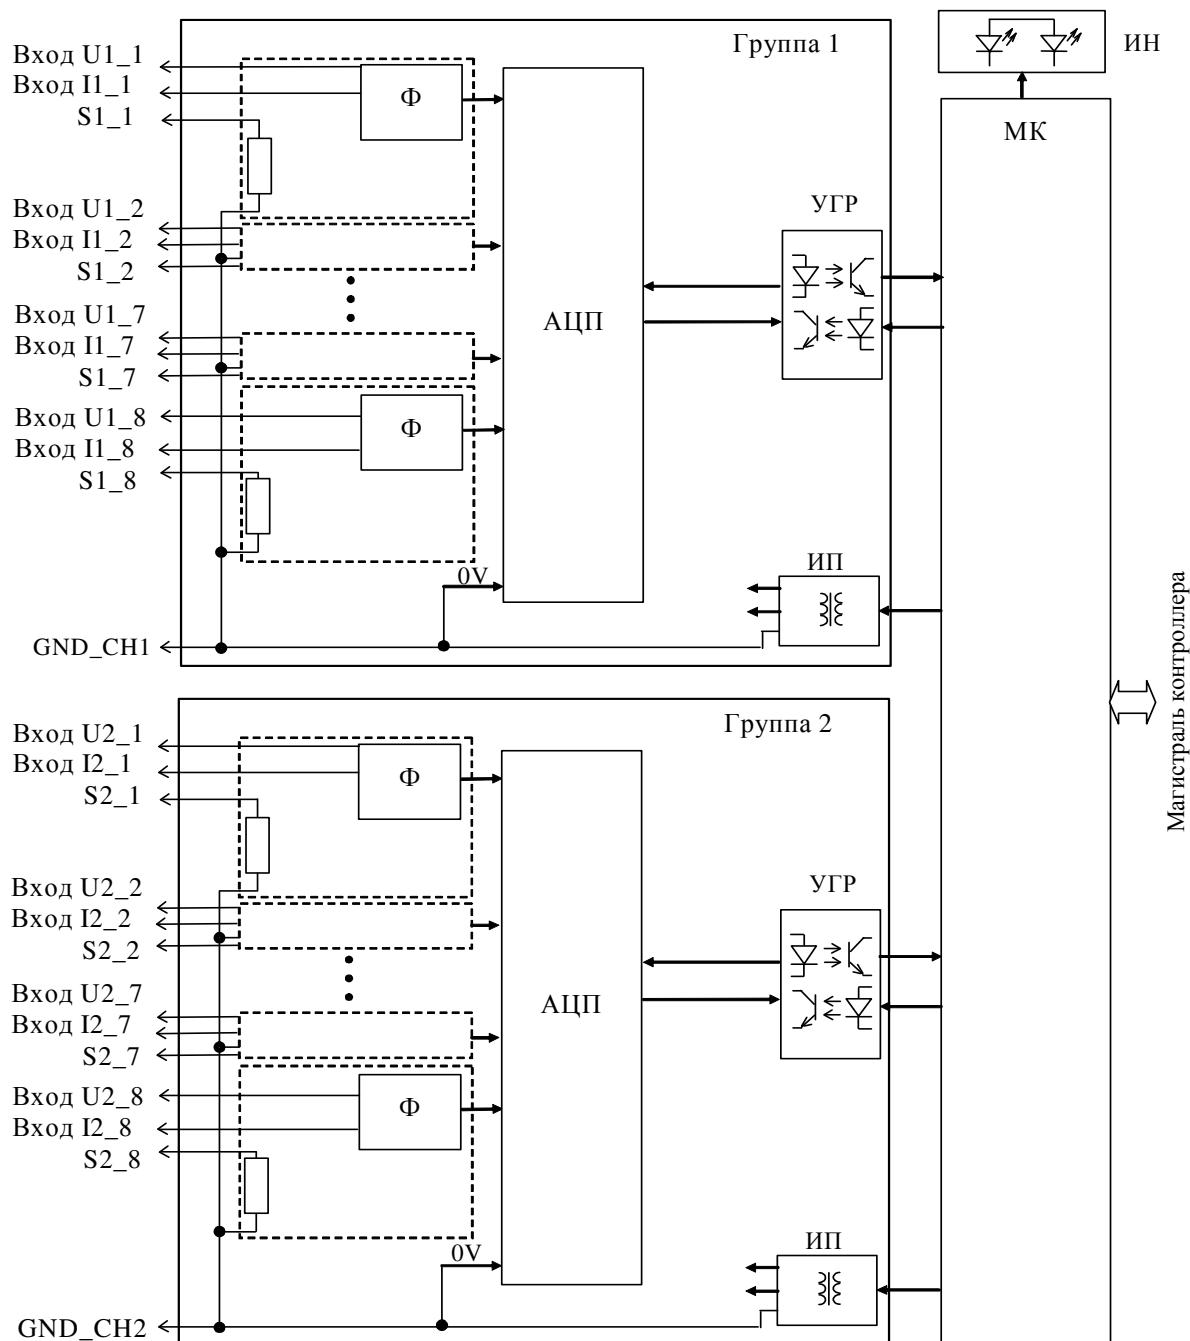


Рисунок Б.1 – Структурная схема модуля

Приложение В (обязательное)

Схема размещения элементов

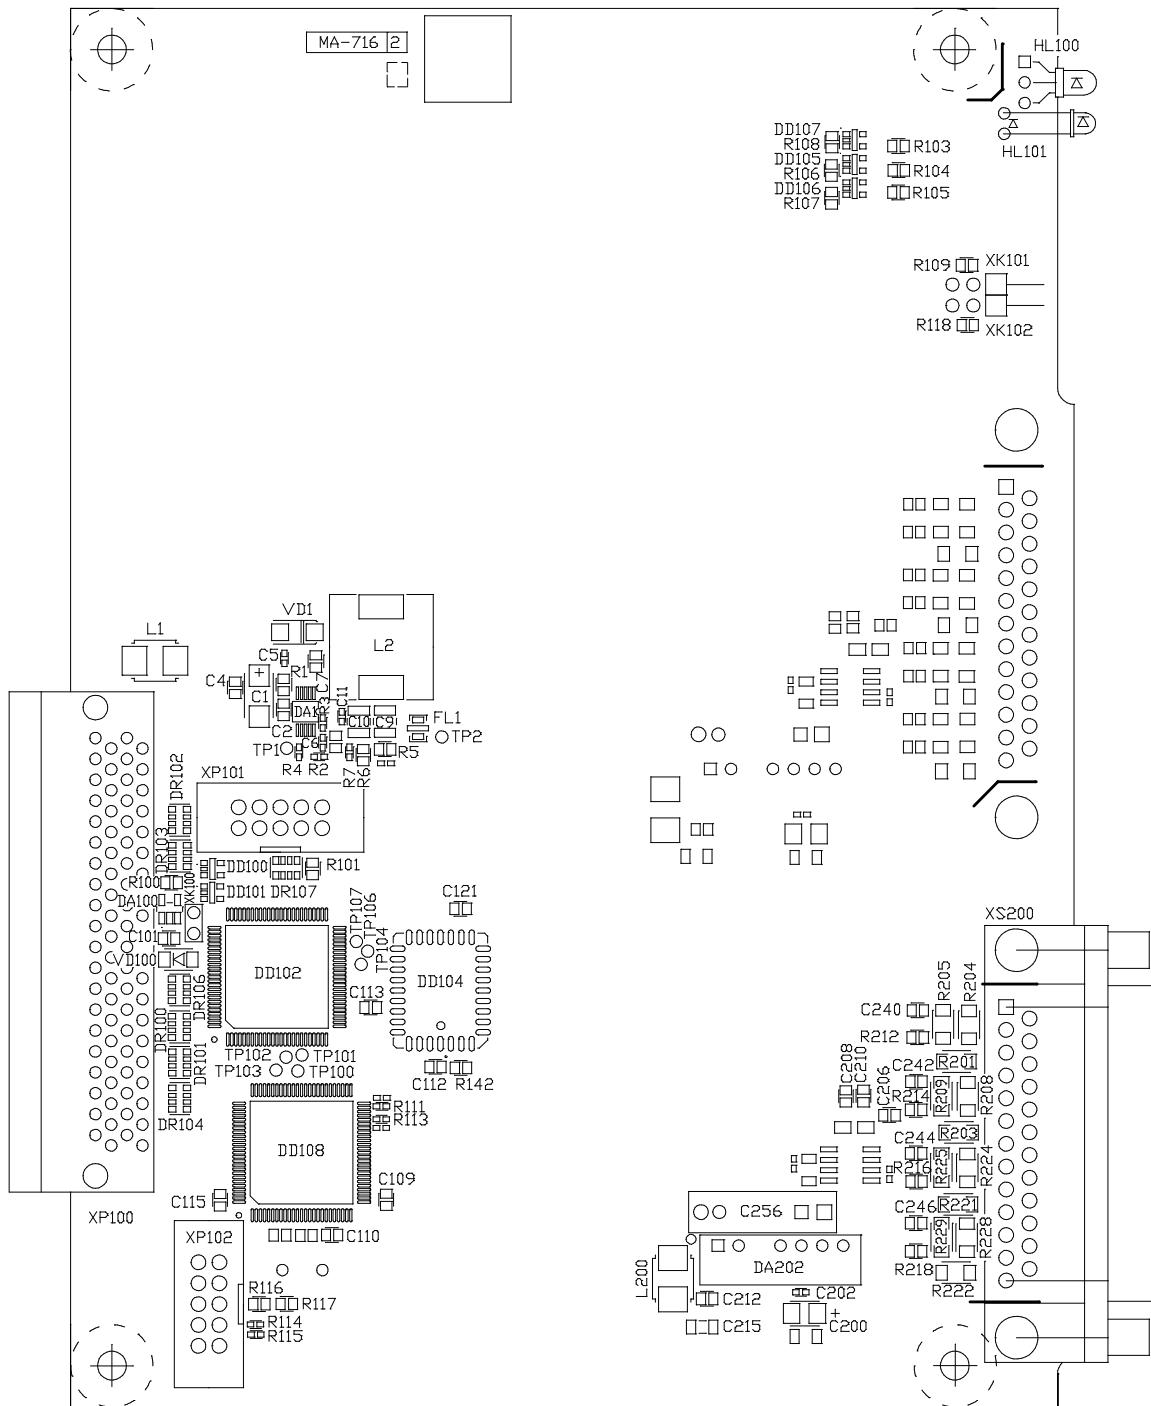


Рисунок В.1 – Схема размещения элементов на печатной плате модуля исполнения ТА 716 8IDC


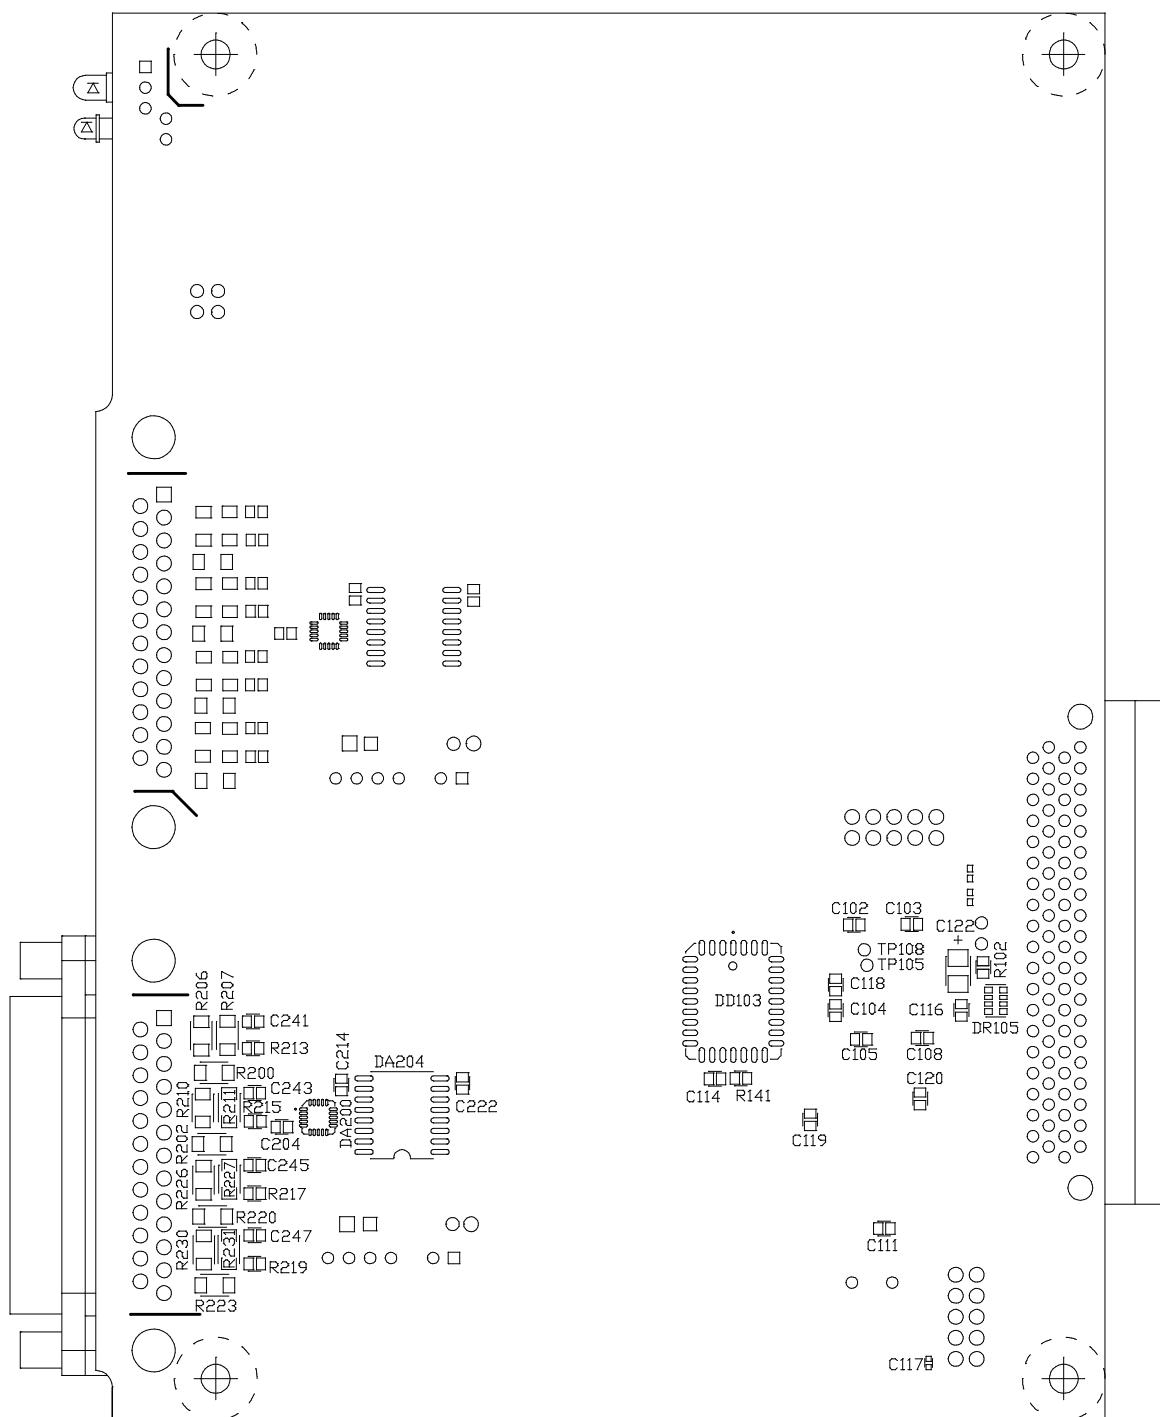


Рисунок В.2 – Схема размещения элементов на печатной плате модуля исполнения ТА 716 16IDC

Приложение Г (обязательное)

Схема подключения измерительных цепей модуля ТА 716

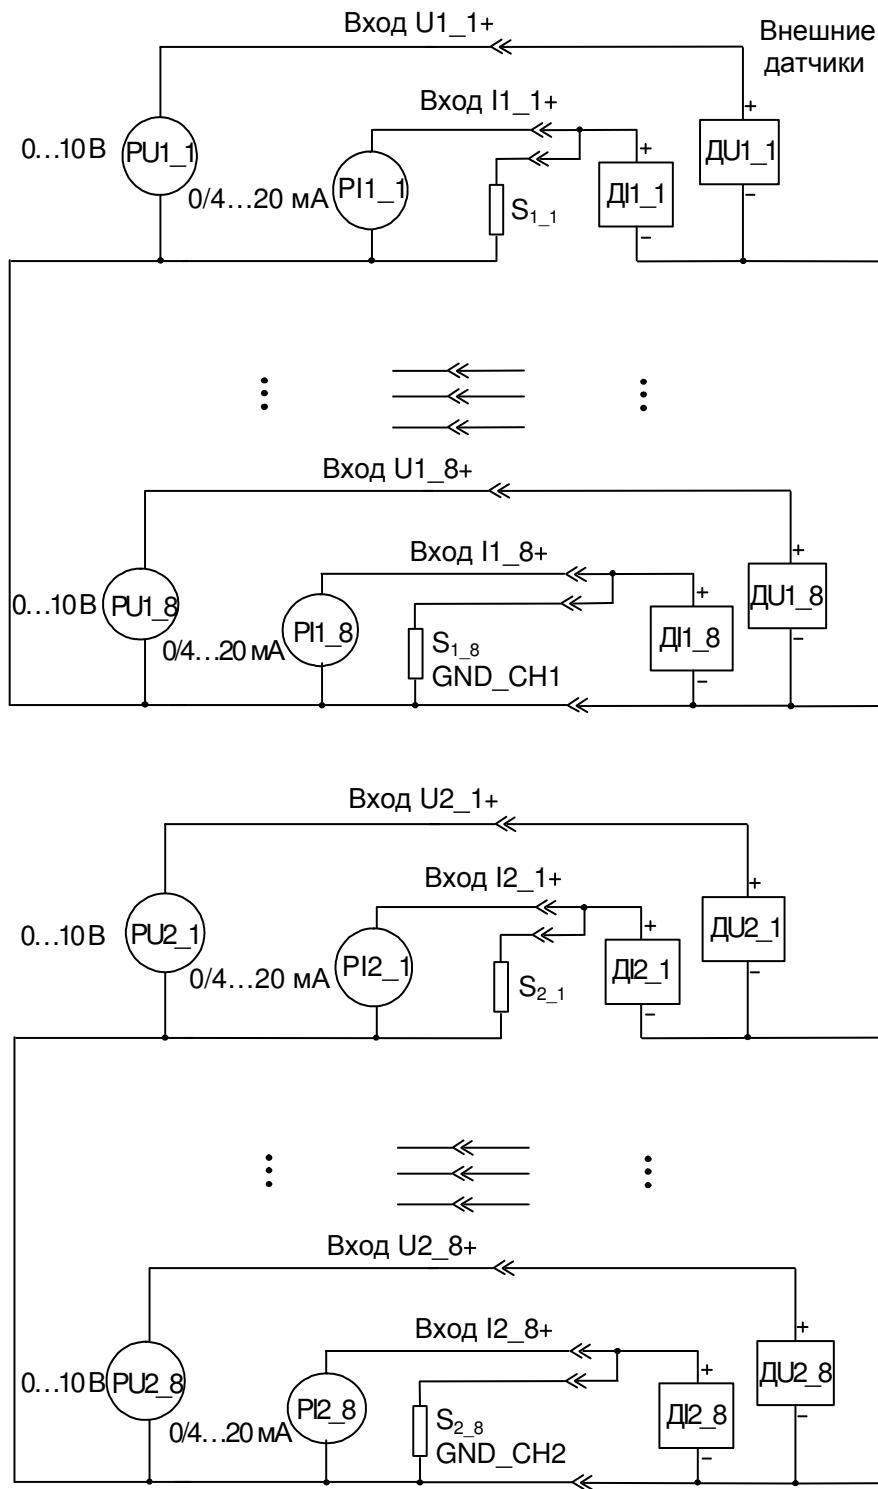

ВНИМАНИЕ! Запрещено одновременно подключать входы Um_n и Im_n (например, входы $U1_1$ и $I1_1$).

Рисунок Г.1 – Схема подключения измерительных цепей модуля

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Подп.	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	аннули-рованных				
1		7, 11, 24, 25			27	77-16		31.05.16
2		Все			27	01-17		11.01.17